

リコール対象石油ストーブからの火災事例

火災の内容

灯油を補給しようと石油ストーブ本体からカートリッジタンクを取り出し、給油後、本体に戻そうとしたところ、カートリッジタンクから灯油が漏れ出して火災になったものです。

原因について

火事になった石油ストーブはリコール対象製品でした。

石油ストーブに付属するカートリッジタンクは「よごれま栓タンク」と呼ばれるもので、平成6年（1994年）から平成12年（2000年）に製造されたものに長時間の使用などで「半ロック状態」となる事象が確認されています。

リコール情報によると平成12年（2000年）以前の古いストーブの一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど火災になるおそれがあるとのことです。

給油時は必ず消火！ 確実にふた（キャップ）を締める！



【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00年製**

(1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。)

↑

1996年製 **96年製**※

及び **製造年表示のないもの**

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

対象製品を使用されている方は、カートリッジタンクの無償点検を行いますので下記フリーダイヤルまで連絡してください。

株式会社 コロナ

お客様相談口 0120-623-238

平日 午前9時から午後5時 (土・日・祝日並びに休業日を除く)

消費者庁リコール情報や製品評価技術基盤機構(nite)HPでも詳細を見ることが出来ます

・・・**火災が発生した場合は、直ぐに消防(119)へ通報してください。**・・・

古い「よごれま栓タンク」の 無償点検をおこなっています。

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認をおこなわなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至るおそれがあります。

対象製品をご使用のお客様につきましては、給油タンクの無償点検をさせていただきます。

まだ点検がお済みでないお客様におかれましては、今一度、ご使用製品をご確認いただき、点検にご協力いただきますようお願い申し上げます。

対象製品をご使用のお客様は、下記フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

(対象製品の型式は裏面をご覧ください)

よごれま栓



給油タンク

■お客様相談窓口・フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日は除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様をお願いします。



【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】(1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。)

2000年製 00年製

1996年製 96年製※

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

製造年表示のないもの

安全にお使いいただくために

●詳しくは、取扱説明書をお読みになって、正しくお使いください。

1 消火する




2 タンクを抜く



3 給油をする



4 ロックと確認

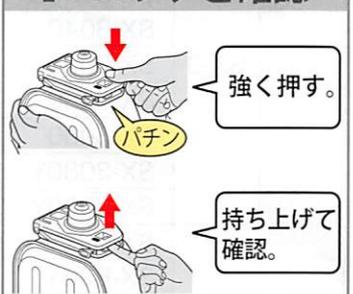

5 油もれの確認



6 タンクを携行



7 タンクのセット



8 点火する



よごれま栓タンク点検対象製品

■石油ストーブ(反射型)

型式先頭		型式	製造年
K	KM	KM-D27WY	2000
		NX-22Y	1996
N	NX	NX-26Y	1997
		NX-26Y	1998
		NX-26YA	2000
		RX-B21Y	1997
		RX-B26Y	1997
R	RX	RX-D18Y	1996
		SX-1800	1988
		SX-1800DX	1987
S	SX-1	SX-1800DXA	1988
		SX-1800Y	1996
		SX-1810	1989
		SX-1820	1990
		SX-1840	1991
		SX-1850	1992
		SX-1860	1993
		SX-1870	1994
		SX-1880Y	1995
		SX-2200	1988
	SX-2	SX-2200DX	1987
		SX-2200DXA	1988
		SX-2200Y	1996
		SX-2210	1989
		SX-2220	1990
		SX-2240	1991
		SX-2250	1992
		SX-2250X	1992
		SX-2260	1993
		SX-2270	1994
SX-3	SX-2280Y	1995	
	SX-3000	1989	
	SX-3020	1990	
	SX-3040	1991	
	SX-3050	1992	
	SX-3060	1993	
	SX-3060	1994	
	SX-3080Y	1995	
	SX-3080Y	1996	
	SX-B21Y	1997	
SX-B	SX-B26Y	1997	
	SX-B27WY	1997	
	SX-B35Y	1997	
	SX-B35YA	2000	
SX-C	SX-C210Y	1998	
	SX-C260Y	1998	
SX-D	SX-D27WY	1999	
	SX-D27WYA	2000	
SX-E	SX-E210Y	2000	
	SX-E21Y	2000	
	SX-E260Y	2000	
	SX-E26Y	2000	

■石油ファンヒーター

型式先頭		型式	製造年
AH	AH	AH-3280Y	1995
		FH-2570Y	1994
FH	FH	FH-2580AY	1995
		FH-2580Y	1995
		FH-3270Y	1994
		FH-3280Y	1995
		FH-3360AYL	1993
		FH-3370AYL	1994
		FH-3380AY	1995
		FH-5580Y	1995
		FH-A30AY	1996
		FH-A30Y	1996
	FH-A	FH-A37AY	1996
		FH-A37Y	1996
		FH-A47Y	1996
		FH-A60Y	1996
		FH-B30AY	1997
		FH-B30BY	1997
	FH-B	FH-B37AY	1997
		FH-B40BY	1997
		FH-B50BY	1997
		FH-B62Y	1997
FH-C	FH-C320BY	1998	
	FH-C430BY	1998	
	FH-C530BY	1998	
FH-D	FH-D320BY	1999	
	FH-D430BY	1999	
	FH-D530BY	1999	
FH-E	FH-E62Y	2000	
	FH-ES32BY	2000	
	FH-EX32BY	2000	
	FH-EX43BY	2000	
	FH-EX53BY	2000	
FH-M	FH-MD30Y	1999	
FJ	FJ	FJ-V30Y	2000
FK	FK-F	FK-F250	1994
		FK-F320	1994
	FK-G	FK-G250	1995
		FK-G320	1995
	FK-H	FK-H30	1996
		FK-H37	1996
	FK-J	FK-J30	1997
		FK-J40	1997
	FK-K	FK-K32	1998
		FK-K53	1998
		FK-L30	1999
	FK-L	FK-L32	1999
		FK-L43	1999
		FK-L53	1999
	FK-M	FK-M30	2000
FK-M32		2000	
FK-M43		2000	
FK-M53		2000	

型式先頭		型式	製造年
GT	GT	GT-2570Y	1994
		GT-2580Y	1995
		GT-3270Y	1994
		GT-3280Y	1995
	GT-A	GT-A30Y	1996
		GT-A30YJ	1996
		GT-A37Y	1996
	GT-B	GT-B30BY	1997
		GT-B40BY	1997
	GT-C	GT-C30Y	1998
		GT-C32BY	1998
	GT-D	GT-C53BY	1998
		GT-D30Y	1999
		GT-D32BY	1999
		GT-D43BY	1999
		GT-D53BY	1999
	GT-E	GT-E30Y	2000
		GT-EG30Y	1999
	GT-K	GT-KS30Y	1999
	KCF	KCF	KCF-A300
KH	KH	KH-3207Y	1994
		KH-A25Y	1994
		KH-A30WS	1996
		KH-A32Y	1994
		KH-A37WS	1996
		KH-B25Y	1995
		KH-B30WS	1997
		KH-B32Y	1995
		KH-B40WS	1997
		KH-C30Y	1996
		KH-C37Y	1996
		KH-D30BY	1997
KH-D40BY	1997		
KM	KM	KM-30Y	2000
KS	KS	KS-E30Y	2000
NH	NH	NH-2580Y	1995
		NH-3280Y	1995
		NH-A30Y	1996
		NH-A37Y	1996
		NH-B30BY	1997
NH-B40BY	1997		